

SVAŘOVACÍ STROJ

PEGAS 200 AC/DC PULSE *Smart*

PEGAS 200 AC/DC *Smart*

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

OBSAH

1.	ÚVOD.....	3
2.	BEZPEČNOST PRÁCE	4
3.	PROVOZNÍ PODMÍNKY.....	5
4.	TECHNICKÁ DATA	6
5.	PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE	7
6.	POPIS STROJE A FUNKCÍ.....	8
7.	UVEDENÍ DO PROVOZU.....	11
8.	ČASOVÉ FÁZE SVAŘOVÁNÍ V TIG REŽIMU.....	16
9.	TABULKY ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ PRO TIG.....	17
10.	OBECNÉ INFORMACE O SVAŘOVACÍCH METODÁCH	18
11.	ÚDRŽBA A SERVISNÍ ZKOUŠKY.....	20
12.	SERVIS	20
13.	LIKVIDACE ELEKTROODPADU.....	21
14.	ZÁRUČNÍ LIST	22

1. ÚVOD

Vážený spotřebiteli,

společnost ALFA IN a.s. Vám děkuje za zakoupení našeho výrobku a věří, že budete s naším strojem spokojeni.

Svařovací invertor PEGAS 200 AC/DC PULSE Smart/ PEGAS 200 AC/DC Smart je určen pro profesionální svařování metodami:

1. TIG DC (stejnosměrný proud) pro legované oceli s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC
2. TIG AC (střídavý proud) pro hliník a jeho slitiny s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC
3. MMA DC (obalená elektroda),
4. MMA AC (obalená elektroda).

Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu, doběh proudu (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt, úroveň čištění hliníku, pulsní režim (pouze model PULSE), bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku, Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

Svařovací stroj smí uvést do provozu pouze školené osoby a pouze v rámci technických ustanovení. Společnost ALFA IN nepřijme v žádném případě zodpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím. Před uvedením do provozu si přečtěte pečlivě tento návod k obsluze.

Stroje splňují požadavky odpovídající značce CE.

Pro údržbu a opravy používejte jen originální náhradní díly. K dispozici je Vám samozřejmě náš servis.

Vyhrazujeme si právo úprav a změn v případě tiskových chyb, změny technických parametrů, příslušenství apod. bez předchozího upozornění. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě.



2. BEZPEČNOST PRÁCE

 
OCHRANA OSOB

1. Z bezpečnostních důvodů je při svařování nutné použít ochranné rukavice. Tyto rukavice Vás chrání před zásahem elektrickým proudem (napětí okruhu při chodu naprázdno). Dále Vás chrání před tepelným zářením a před odstřikujícími kapkami žhavého kovu.
2. Noste pevnou izolovanou obuv. Nejsou vhodné otevřené boty, neboť kapky žhavého kovu mohou způsobit popáleniny.
3. Nedívejte se do svářecího oblouku bez ochrany obličeje a očí.
4. Také osoby vyskytující se v blízkosti místa sváření musí být informovány o nebezpečí a musí být vybaveny ochrannými prostředky.
5. Při svařování, zvláště v malých prostorách, je třeba zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu, neboť při svařování vzniká kouř a škodlivé plyny.
6. U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářecké práce, neboť hrozí nebezpečí výbuchu.
7. V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.
8. Svařované spoje, které jsou vystavovány velké námaze, musí splňovat zvláštní bezpečnostní požadavky. Jedná se zejména o kolejnice, tlak. nádoby apod. Tyto spoje smí provádět jen kvalitně vyškolení svářeči.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Před započetím práce se svařovacím strojem je třeba se seznámit s ustanoveními v ČSN 050601a normou ČSN 050630.
2. S lahví CO₂ nebo směsnými plyny je třeba zacházet podle předpisů pro práci s tlakovými nádobami obsažených v ČSN 07 83 05.
3. Svářec musí používat ochranné pomůcky.
4. Před každým zásahem v elektrické části, sejmutím krytu nebo čištěním je nutné odpojit zařízení ze sítě.

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

1. Uvedení přístroje do provozu smí provádět jen vyškolený personál a pouze v rámci technických ustanovení. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Při údržbě a opravě používejte jen originální náhradní díly od firmy ALFA IN.
2. Zařízení vyhovuje ČSN EN 61000-3-12 za následujících podmínek:
Zkratový výkon S_{sc} sítě v místě rozraní mezi napájením uživatele a veřejnou sítí (PCC) musí být nejméně 4499 kW.
Uživatel je povinen konzultovat s dodavatelem elektřiny zda impedance sítě v tomto místě odpovídá požadované hodnotě zkratovému výkonu $Z_{max} = 36 \text{ m}\Omega$ a zda lze zařízení připojit k veřejné nízkonapěťové síti.
Na výrobním štítku stroje jsou tyto symboly: .
3. Pracovní teplota okolí mezi -10 až +40 °C.
4. Relativní vlhkost vzduchu pod 90% při +20 °C.
5. Do 3000 m nadmořské výšky.
6. Svařovací stroj je zkoušen podle normy pro stupeň krytí IP 23S, což zajišťuje ochranu proti vniknutí pevných těles o průměru větším než 12 mm a ochranu proti šíkmo stříkající vodě až do sklonu 600 při vypnutém ventilátoru.
7. Stroj musí být umístěn tak, aby chladící vzduch mohl proudit vzduchovými štěrbinami. V prostoru chladícího kanálu nejsou umístěny žádné elektronické součástky, přesto je nutné dbát na to, aby do stroje nebyl nasáván žádný kovový odpad (např. při obrábění).
8. U svařovacího stroje je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za 6/12 měsíců pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500 a ČSN 050630 – viz odstavec Údržba a servisní zkoušky.
9. Veškeré zásahy do el. zařízení, stejně tak opravy (demontáž síťové vidlice, výměnu pojistek) smí provádět pouze oprávněná osoba.
10. Příslušnému síťovému napětí a příkonu musí odpovídat síťová vidlice.

 **Upozornění**  Prodlužovací kabely nesmí mít vodiče s menším průřezem než $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Stroj lze provozovat na jednofázovém generátoru el. proudu 6 kVA ($1 \times 230V/50Hz$) a více, který má zajištěnou stabilizaci napětí $\pm 10\%$. Generátory s nižším výkonem mohou stroj poškodit.

 **Upozornění**  Byl-li stroj přemístěn z prostoru s nízkou teplotou do výrazně teplejšího prostředí, může dojít ke kondenzaci vlhkosti, zejména uvnitř svářečky. Dojde tím ke snížení elektrické pevnosti a zvýšení nebezpečí el. přeskoku na napěťově namáhaných dílech a tím vážnému poškození stroje. Je proto nezbytné, nastane-li tato situace, ponechat svářečku cca 1 hodinu v klidu, aby došlo k vyrovnaní teploty s okolím. Tím ustane případná kondenzace. Teprve po uplynutí této doby je možné svářečku připojit k síti a spustit.

11. Stroj je nutné chránit před:
 - a) Vlhkem a deštěm
 - b) Chemicky agresivním prostředím

- c) Mechanickým poškozením
- d) Průvanem a případnou ventilací sousedních strojů
- e) Nadměrným přetěžováním – překročením tech. parametrů
- f) Hrubým zacházením

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Svařovací zařízení je z hlediska odrušení určeno především pro průmyslové prostory. Splňuje požadavky ČSN EN 60974-10 třídy A a není určeno pro používání v obytných prostorech, kde je elektrická energie dodávána veřejnou nízkonapěťovou napájecí sítí. Mohou zde být možné problémy se zajištěním elektromagnetické kompatibility v těchto prostorách, způsobené rušením šířeným vedením stejně jako vyzařovaným rušením.

Během provozu může být zařízení zdrojem rušení.

  Uživatele upozorňujeme, že je odpovědný za případné rušení ze svařování.

4. TECHNICKÁ DATA

Metoda		MMA - AC	MMA - DC	TIG - AC	TIG - DC
Síťové napětí	V/Hz	1x230/50-60			
Rozsah svař. proudu	A	10 - 170	10 - 170	10 -200	10 - 170
Napětí naprázdno U_{20}	V	53,0	63,0	53,0	63,0
Jištění	A	16 @ (25 @)			
Max. efektivní proud $I_{1\text{eff}}$	A	16,0 (22,5)		16,0 (16,6)	
Svařovací proud (DZ=100%) I_2 $t_a=40$ °C	A	80 (110)	80 (110)	120 (120)	120(120)
Svařovací proud (DZ=60%) I_2 $t_a=40$ °C	A	100 (140)	100 (140)	140 (140)	140 (140)
Svařovací proud (DZ=x%) I_2 $t_a=40$ °C	A	20%=170 (40%=170)	20%=170 (40%=170)	30%=200 (35%=200)	40%=170 (40%=170)
Krytí		IP23S			
Normy		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A			
Rozměry (š x d x v)	mm	130 x 430 x 230			
Hmotnost	kg	8,5			

*) Stroj je standardně vybaven vidlicí 16A pro připojení k jednofázové síti 1 x 230V.

Je-li stroj provozován ve vyšších oblastech zatížení, kdy proudový odběr ze sítě překračuje hodnotu 16A, je možné připojit stroj ke třífázové síti 3x400/230V TN-S (CS). Podmínkou je použití **pětikolíkové vidlice 32 A** na síťovém kabelu a připojení na **fázové** napětí. Černý (hnědý) vodič připojit k jedné fázi (např. L1), modrý vodič k nulovému vodiči (N) a zelenožlutý vodič k ochrannému vodiči „PE“. V tomto případě je možné připojit stroj do třífázové zásuvky, která smí být jištěna jistícím prvkem max. 25A.

Pozor! Nepřipojit na sdružené napětí (mezi 2 fáze)!

Další možností je připojení stroje nepevnou k samostatnému vývodu s jistištěním max. 25A.

Tyto úpravy smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, která současně posoudí stav sítě v místě připojení a rozhodne, zda bude možné takto stroj připojit.

 **Upozornění**  Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu může být pro připojení zařízení k veřejné distribuční síti nutný souhlas rozvodních závodů.

5. PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

SOUČÁST DODÁVKY

Kód	Název	Počet
5.0279	PEGAS 200 AC/DC Pulse Smart	1
5.0278	PEGAS 200 AC/DC Smart	1
VM0321-2	Hadice plyn. 3m Pegas rychlospojka G1/4	1
VM0303	Kabel zemnící 3m 200A 25 mm ²	1
5847	Sada konektory PEGAS AC/DC Smart	1

Pokud si objednáte zapojený hořák, není sada 5847 součástí dodávky, je namontovaná na hořáku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


 **Upozornění**  Hořák je potřeba volit podle používaného proudového rozsahu. ALFA IN a.s. neodpovídá za poškození svařovacích hořáků vlivem přetížení.

Kód	Název
8.462.124	Rychlospojka Pegas 160 samice
VM0253	Kabely PEGAS 2x 3m 35-50 200A
5847	Sada konektory PEGAS AC/DC Smart
5.0508	Vozík svářecí P 80
T24ST	Hořák T2 4m 35-50 arc ST
T28ST	Hořák T2 8m 35-50 arc ST
T24STUD	Hořák T2 4m 35-50 arc ST UD
T28STUD	Hořák T2 8m 35-50 arc ST UD
17FSL4S	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 FX S
17FSL4SUD	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 FX S UD
17FSL8S	Hořák PARKER SGT 17 8m 35-50 FX S

17FSL8SUD	Hořák PARKER SGT 17 8m 35-50 FX S UD
6008	Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry
5.0174ST	DOV PEGAS dálk.ovl. pedál 3m s konektorem ST

6. POPIS STROJE A FUNKCÍ

HLAVNÍ ČÁSTI STROJE

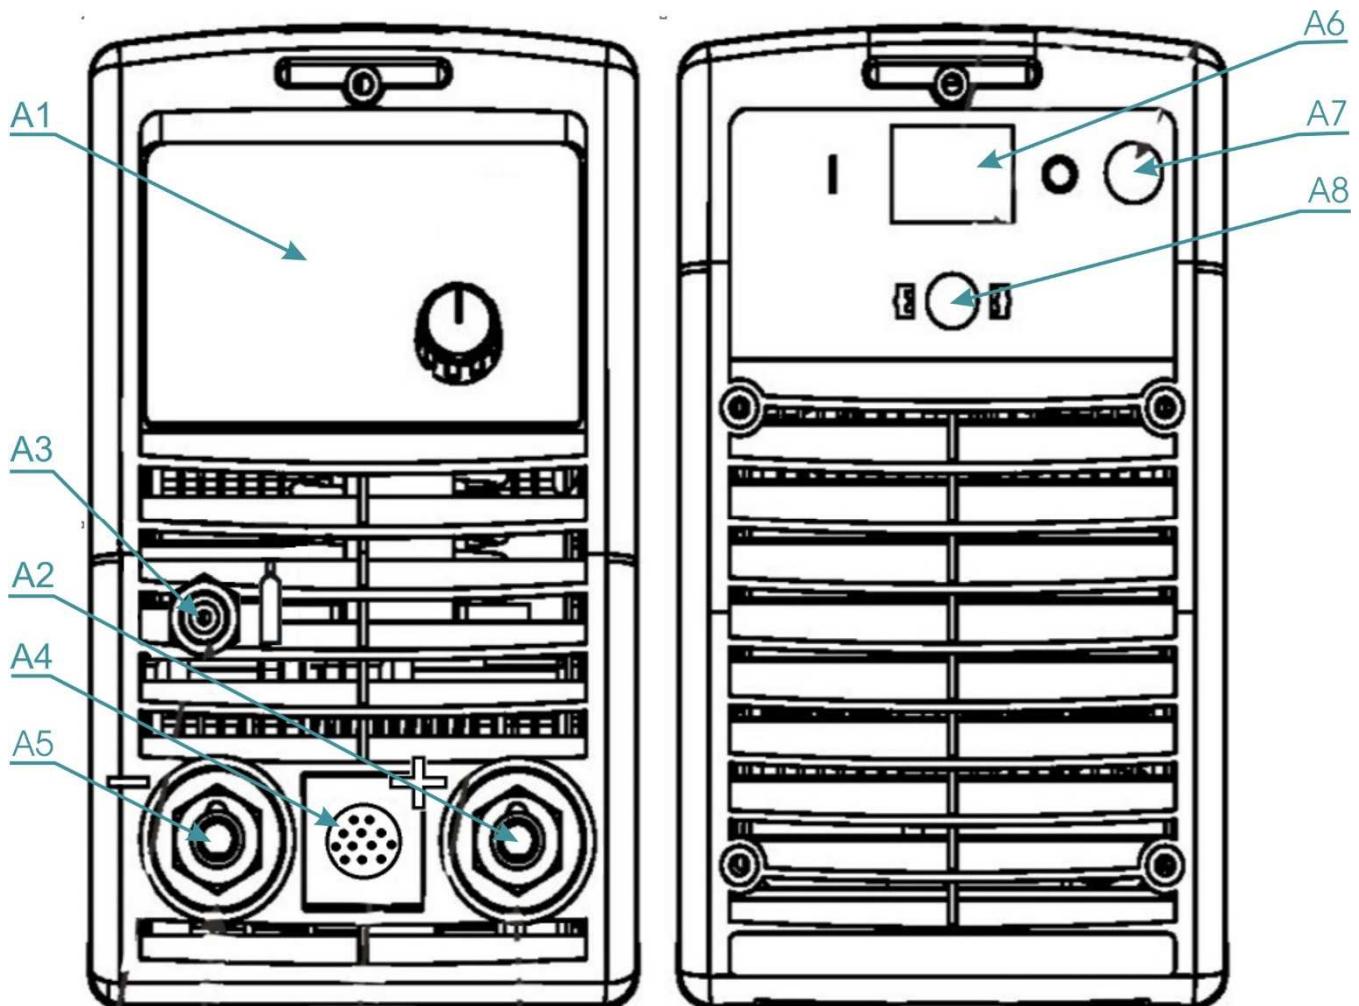


Obr. 1.- Hlavní části stroje, přední a zadní pohled


Poz.	Název
A1	Ovládací panel
A2	Rychlospojka +
A3	Konektor připojení plynu do hořáku
A4	Konektor hořáku
A5	Rychlospojka -
A6	Hlavní vypínač
A7	Konektor přívodu plynu

A8

Síťový kabel

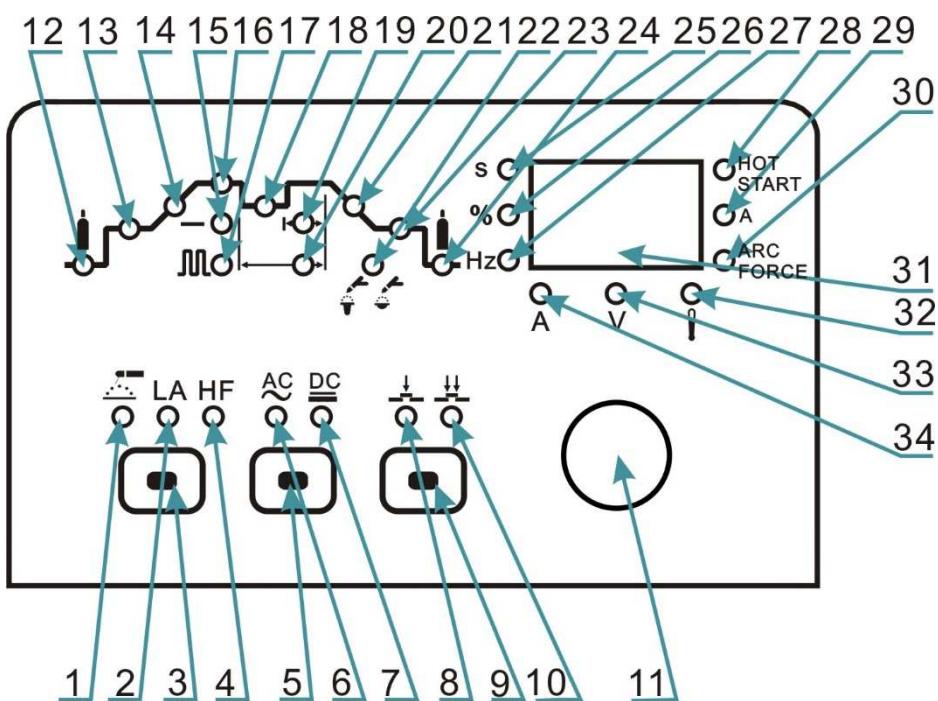

Obr. 2.- Ovládací panel PEGAS 200 AC/DC Pulse Smart

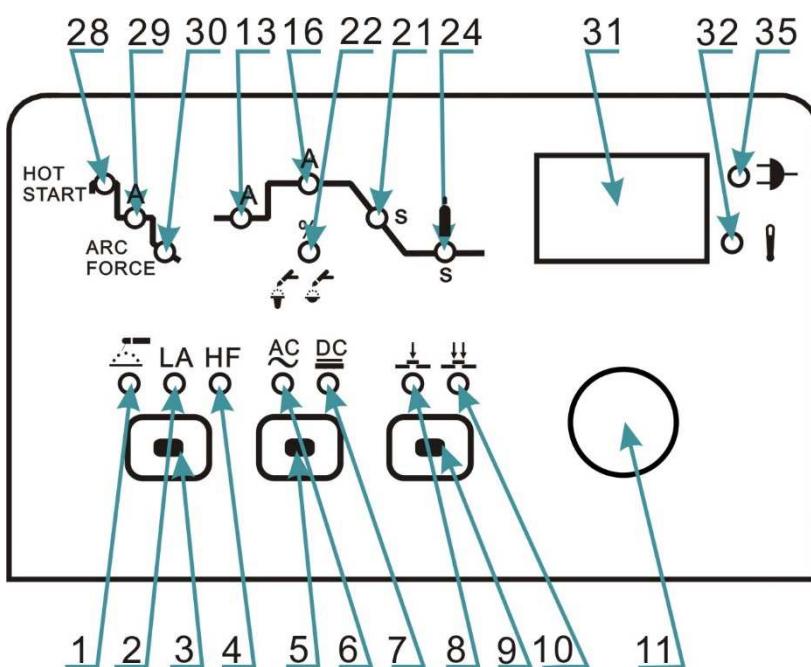

Obr. 3.- Ovládací panel PEGAS 200 AC/DC Smart

Poz.	Název
1	Režim Obalená elektroda (MMA)
2	LED TIG LA – zapalování oblouku dotykem
3	Tlačítko přepínač MMA/TIG HF/TIG LIFT ARC.


4	LED TIG HF. Svítí-li, byl zvolen režim HF.
5	Tlačítko přepínač AC/DC
6	LED AC
7	LED DC
8	LED dvoutakt (2T)
9	Tlačítko přepínač 2T/4T
10	LED čtyřtakt (4T)
11	Enkodér
12	LED předfuk. 0,0 – 2,0 s
13	LED startovací proud (pouze u 4T). 10 – 170 A při DC, 10 – 200 A AC.
14	LED náběh proudu. 0 – 10 s.
15	LED – nepulsní režim, změnu proveděte pootočením enkodéru 11 a potvrďte zmáčknutím enkodéru 11 . Displej 31 zobrazuje ---
16	LED hlavní svařovací proud. 10 - 170 A (TIG-DC) ; 10 - 200 A (TIG-AC) ; 10 – 170 A (MMA-AC/DC)
17	LED – pulsní režim; změnu proveděte pootočením enkodéru 11 a potvrďte zmáčknutím enkodéru 11 . Displej 31 zobrazuje -P-
18	LED spodní proud 10 – 170 A (TIG-DC) ; 10 – 200 A (TIG-AC) ; 10 – 170 A (MMA-AC/DC)
19	LED poměru pulzního proudu k základnímu proudu. 5 – 95 %. Lze volit pouze, pokud je zvolen pulzní režim.
20	LED frekvence pulzu. 0,5 – 200 Hz. Lze volit pouze v pulzním režimu.
21	LED doběh proudu, 0 – 10 s
22	LED Balance (pouze TIG AC). Používá se pro eliminaci oxidu hliníku. Rozpětí +5 až -5, více dále v textu.
23	LED koncový proud, 10 – 170 A DC, 10 – 200 A AC, Lze volit pouze ve 4T.
24	LED dofuk, 0 – 10 s.
25	LED s – sekundy, na displeji jsou zobrazeny sekundy.
26	LED % – procenta, na displeji jsou zobrazena procenta.
27	LED Hz – Herzy, na displeji jsou zobrazena Hz.
28	LED HOT START, pouze MMA, 0 – 100, pouze MMA, rozsvítí se po stisknutí enkodéru 11
29	LED svařovací proud MMA 10 – 170 A, pouze MMA, rozsvítí se po

	stisknutí enkodéru 11
30	LED ARC FORCE pouze MMA, 0 – 100, pouze MMA, rozsvítí se po stisknutí enkodéru 11
31	Displej proudu
32	LED ALARM, svítí-li, v síti je přepětí nebo podpětí nebo je stroj přehřátý.
33	LED napětí, V
34	LED proudu, A
35	LED stroj je zapnut.

7. UVEDENÍ DO PROVOZU

Uvedení stroje do provozu musí být v souladu s technickými daty a provozními podmínkami (zejm. 2. bodem).

PŘÍPRAVA STROJE PRO MMA REŽIM

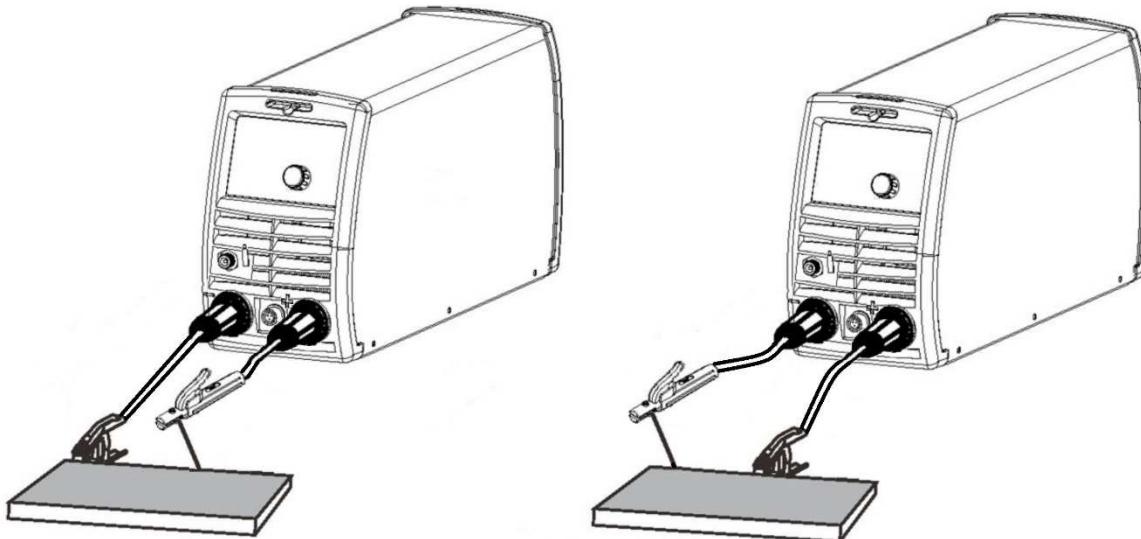

Obr. 4.- Možná zapojení svařovacích kabelů pro metodu MMA. Postupujte podle instrukcí uvedených na obalu elektrod.

1. Svařovací stroj připojte síťovou vidlicí **A8** k síti 1x230 V, 50/60 Hz.
2. Připojte držák elektrod a zemnící kabel do rychlospojek (+) **A2** a (-) **A5** v souladu s polaritou požadovanou výrobcem elektrod na obalu elektrod, (může být tedy zapojeno obráceně).
3. Zapněte stroj hlavním vypínačem **A6**.
4. Tlačítkem **3** přepněte stroj do metody MMA.
5. Enkodérem **11** nastavte svařovací proud, který se zobrazí na displeji **31**.
6. Tlačítkem **5** zvolte AC nebo DC svařovací proud
7. Stiskem enkodéru **11** rozsvěcujte LED **28, 29, 30** a enkodérem **11** pak lze nastavit úroveň Hot Start (zvýšení proudu při zapálení oblouku), velikost svařovacího proudu a úroveň Arc Force (automatické zvýšení svař. proudu při kontaktu elektrody a svařence během svařování). Po 5 s nečinnosti

enkopéru nebo tlačítek se stroj automaticky přepne do nastavování velkosti svařovacího proudu, nastavené hodnoty budou uloženy do paměti.


 **Upozornění** Dávejte pozor, aby se elektroda nedotkla žádného kovového materiálu, protože v tomto režimu je při zapnutém stroji na rychlospojkách svařovacího stroje stále svařovací napětí.


8. Připojte zemnící kleště ke svařenci.
9. Vložte do držáku elektrod příslušnou elektrodu a můžete začít svařovat.

PŘÍPRAVA STROJE PRO TIG REŽIM

SCHÉMA ZAPOJENÍ TIG HOŘÁKU

5737 KONEKTOR ST 12 PIN SAMEC			
PIN NO.	NOŽNÍ PEDÁL	HOŘÁK S POTENCIOMETREM	UP-DOWN HORÁK
1	SHORT CIRCUIT (PROPOJENÍ)	/	/
2		/	/
3	POTENCIOMETR (+)	POTENCIOMETR (+)	/
4	POTENCIOMETR (STŘED)	POTENCIOMETR (STŘED)	/
5	POTENCIOMETR (-)	POTENCIOMETR (-)	/
6	/	/	UP
7	/	/	DOWN
8	START/STOP	START/STOP	START/STOP
9	START/STOP	START/STOP	START/STOP (GND)
10	/	SHORT CIRCUIT (PROPOJENÍ)	/
11	/		/
12	/	/	/

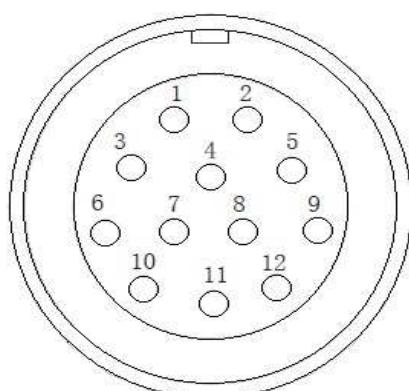


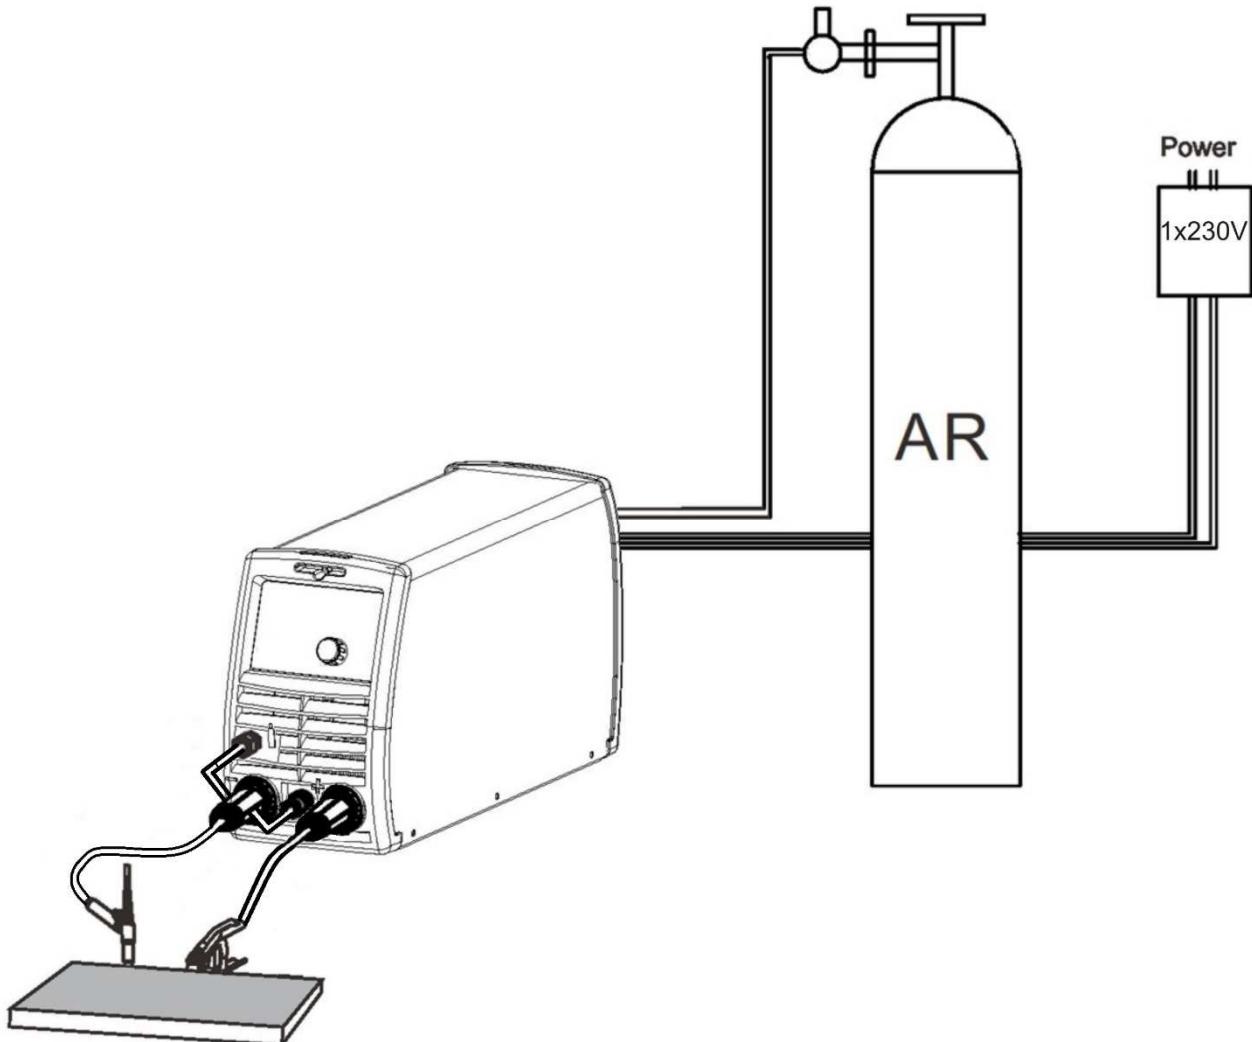


Obr. 5.- Zapojení pro TIG svařování

1. Připojte stroj síťovou vidlicí k síti 1x230 V, 50/60 Hz.
2. Připojte TIG hořák do rychlospojky (-) **A5**.
3. Připojte konektor ovládání z hořáku do konektoru na panelu svářečky **A4**.
4. Připojte plynovou hadici hořáku do konektoru **A3**.
5. Připojte zemnící kabel do rychlospojky (+) **A2**.
6. Připojte plynovou hadici ke konektoru redukčního ventilu na plynové láhvě a ke konektoru na zadním panelu **A7**. Otevřete kohouty na lávci a plynovém ventilu.
7. Zapněte stroj hlavním vypínačem **A6**.
8. Zmáčkněte tlačítko hořáku, otevře se plynový ventil; nastavte si požadovaný průtok ochranného plynu (čistý argon).
9. Tlačítkem **3** zvolte TIG LA nebo HF. Příslušná LED bude svítit.
10. Tlačítkem **9** zvolte TIG 2T nebo 4T. Příslušná LED bude svítit.
11. Tlačítkem **5** zvolte metodu AC nebo DC. Metodě musí odpovídat příslušná wolframová elektroda a způsob broušení. Příslušná LED bude svítit.
12. Enkodérem **11** nastavte požadovaný svařovací proud.
13. Ostatní parametry je možné nastavit pomocí enkodéru **11**. Zmáčknutím na enkodéru **11** rozsvíťte příslušnou LED, pootočením

enkopéru **11** nastavte parametr, opětovným zmáčknutím uložte parametr. Zároveň se rozsvítí další LED parametru, který můžete upravit. Požadovaný parametr se automaticky uloží při přechodu na další parametr nebo po 3 s. nečinnosti enkopéru. Více viz tabulka Hlavní části stroje. Při otočení enkopéru 11 bude vždy nabídnut k změně poslední zvolený parametr.

FUNKCE BALANCE V AC REŽIMU

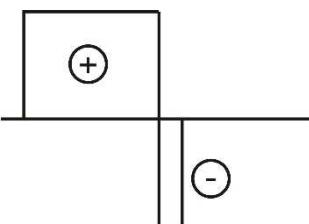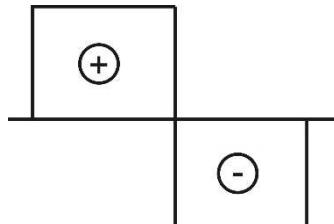Čistící efekt	Hodnota -5 až 0	+1 až +5
Tvar proudové křivky		
Průvar	Hluboký	Mělký
Opotřebení wolframové elektrody	Menší	Větší


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

PEGAS 200 AC/DC PULSE může pracovat v obou režimech TIG se třemi typy dálkového ovládání.

1. TIG hořák s UP-DOWN tlačítka na nastavování velikosti svařovacího proudu.
2. Přídavné dálkové ovládání velikosti svařovacího proudu.
3. Nožní pedál.

Všechna dálková ovládání se připojují přes konektor **A4**.

Funkce nožního pedálu

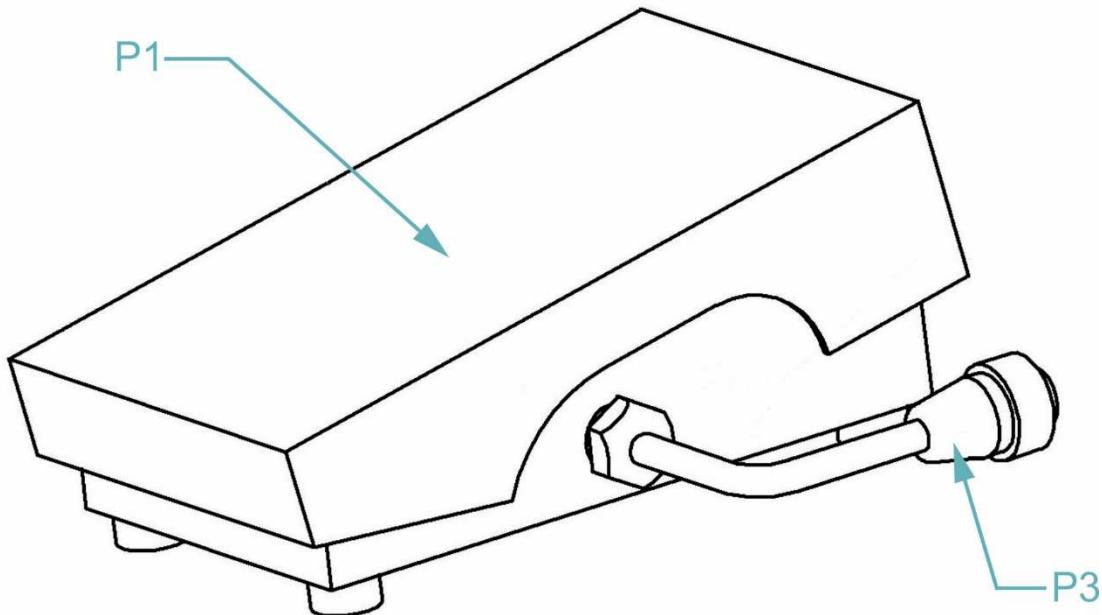


Obr. 6. - DOV PEGAS dálk. ovl. pedál 3m s konektorem

Poz.	Popis
P1	Nášlapná plocha
P3	Konektor dálkového ovládání (připojit do konektoru A4)


1. Po připojení konektoru **P3** do konektoru **A4** na předním panelu svářečky se automaticky vyřadí z funkce tlačítka hořáku.
2. Nastavte enkodérem **11** maximální požadovanou hodnotu proudu.
3. Nastavte stroj do režimu **2T**.
4. Sešlápnutím plochy **P1** se startuje svařovací proces. Velikost svařovacího proudu se řídí podle míry sešlápnutí pedálu. Maximálního proudu, nastaveného enkodérem **11**, lze dosáhnout při úplném sešlápnutí pedálu. Nastavený proud bude zobrazen na proudovém displeji **31** viz obr. č. 2 nebo 3.
5. Svařovací proces se ukončí po úplném povolení sešlápnutí pedálu.

8. ČASOVÉ FÁZE SVAŘOVÁNÍ V TIG REŽIMU

REŽIM 2T - DVOUTAKT

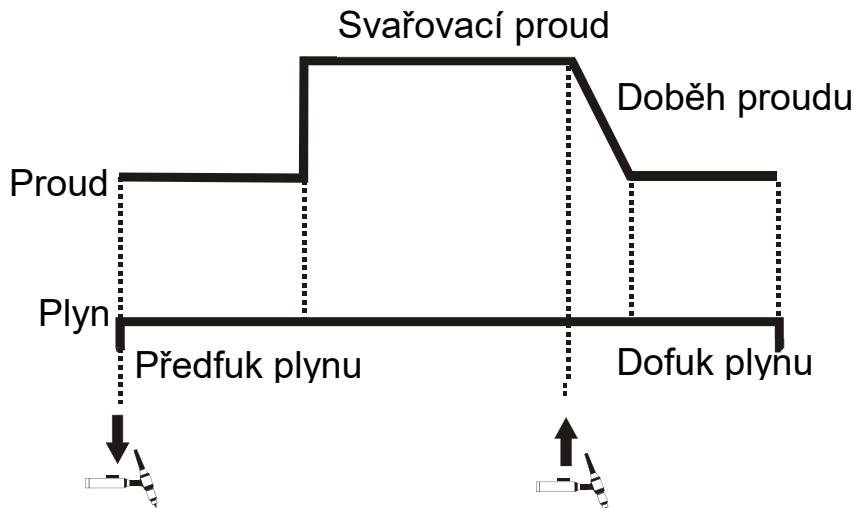

REŽIM 4T – ČTYŘTAKT

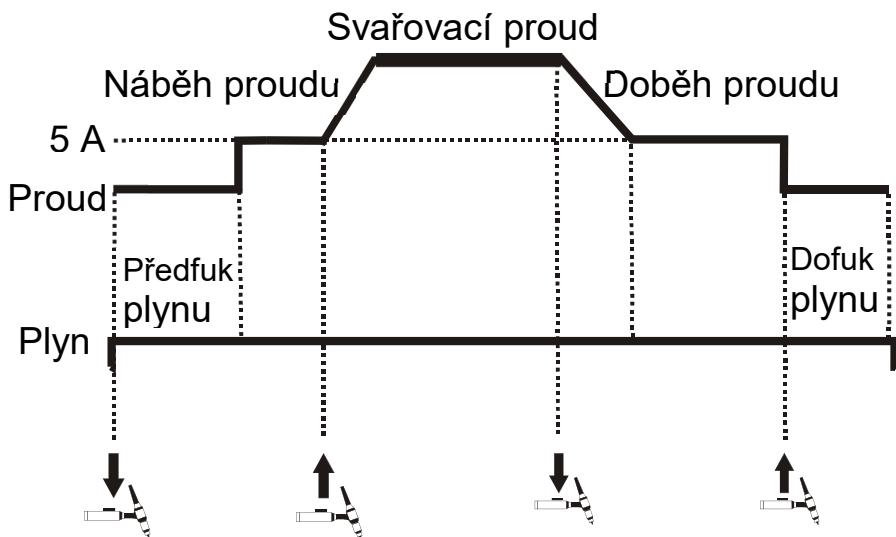

BILEVEL – DRUHÝ SVAŘOVACÍ PROUD

Pokud je svářečka přepnuta do režimu 4T, je vždy aktivní funkce BILEVEL. U tohoto stroje je hodnota druhého svařovacího proudu automaticky nastavována vždy na 50% hodnoty hlavního svařovacího proudu. Přechod mezi proudy se provádí krátkým stisknutím a uvolněním tlačítka hořáku. Opětovné krátké stisknutí a uvolnění tlačítka hořáku provede návrat na nastavenou hodnotu svařovacího proudu.

9. TABULKY ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ PRO TIG

Tabulka nastavení pro svařování nerezových ocelí stejnosměrným proudem:

tloušťka plechů mm	wolfram. elektroda průměr mm	přídavný materiál průměr mm	svařovací proud A	množství argonu l/min	hubice hořáku průměr m
1	1	1,5	40-60	3	10
1,5	1,5	1,5	50-90	4	10
2	2	2	80-100	4	12
3	2-3	2-3	90-140	5	12
4-5	3-4	3-4	110-180	5	12

Tabulka nastavení pro svařování hliníkových plechů a plechů slitin hliníku:

tloušťka plechů mm	wolfram. elektr. průměr mm	přídavný materiál průměr mm	svařovací proud A	množství argonu l/min	hubice hořáku průměr mm	předehřev °C
1	2	1,6	45-60	7-9	8	-
1,5	2	1,6-2	50-80	7-9	8	-
2	2,5	2-2,5	90-120	8-12	8-12	-
3	3	3	150-180	8-12	8-12	-
4	4	4	180-200	10-15	8-12	-
5	4	3-4	180-240	10-15	10-12	-

Tabulka nastavení pro svařování měděných plechů:

tloušťka plechů mm	wolfram. elektr. průměr mm	přídavný materiál průměr mm	svařovací proud A	množství argonu l/min	hubice hořáku průměr mm	předehřev °C
1	1,5	2	70-80	4	10	150
2	2,5	3	120-140	5	10	150
3	3	3	130-160	5	10	200

10. OBECNÉ INFORMACE O SVAŘOVACÍCH METODÁCH

MMA SVAŘOVÁNÍ

Výrobci elektrod uvádí na obalech polaritu a velikost svařovacího proudu. K zapálení oblouku se elektrodou škrtá o materiál. Pro snazší zapálení oblouku je stroj vybaven funkcí HOT START, která po určitou krátkou dobu na začátku zabezpečuje vyšší proud, než je nastavený svařovací proud.


V průběhu svařování jde o to zabezpečit plynulé odtavování kapek materiálu z elektrody. Aby se předešlo zhasnutí oblouku vlivem krátkého spojení mezi elektrodou a tavnou lázní, využívá se funkce ARC FORCE - krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oproti nastavené hodnotě.

V případě, že elektroda ulpí na svařenci, po určité době krátkého spojení vypne funkce ANTI STICK přívod proudu do generátoru, aby se elektroda nežhavila a šla snadno oddělit od svařence.

TIG SVAŘOVÁNÍ

Při **TIG** (Tungsten Inert Gas) svařování je pod ochrannou atmosférou inertního plynu (argon) zapálen elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou (čistý wolfram nebo jeho slitiny) a svařencem.

TIG LIFT ARC metoda je zapálení oblouku škrtnutím elektrody o svařenec (obr. 3). Stroj zabezpečuje nízký zkratový svařovací proud, aby bylo minimalizováno množství wolframových vměstek ve svařenci. Nicméně tento způsob nezaručuje nejvyšší kvalitu svarů na začátku.

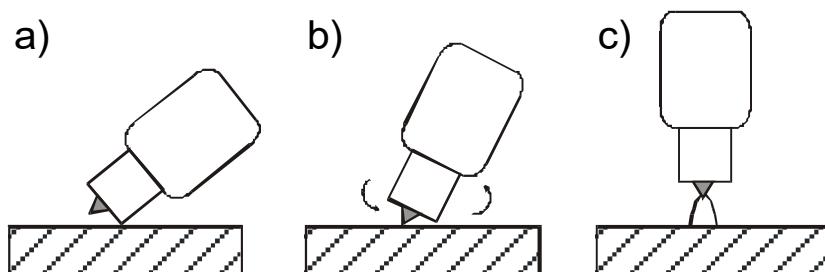

Obr. 7 - LIFT
ARC zapálení
oblouku

TIG HF je bezdotyková metoda zapálení oblouku pomocí vysokonapěťového zapalování (HF), která umožňuje pohodlné zapálení oblouku a zamezí vniknutí wolframových částic do svařence.

TIG SVAŘOVÁNÍ STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM (DC)

a) přímá polarita

Nejčastější způsob TIG svařování, kdy TIG hořák je připojen k P1 (-) rychlospojce a zemnící kabel s kleštěmi k P2 (+) rychlospojce. Při tomto způsobu svařování dochází k nejmenšímu opotřebení elektrody, protože nejvíce tepla je koncentrováno na svařenci.

Tento způsob je používán pro materiály s vysokou tepelnou vodivostí, jako například měď a také pro svařování ocelí. Doporučené jsou elektrody označené

červenou barvou (wolfram s 2% thoria).


b) nepřímá polarita

Umožňuje svařování slitin s oxidačním povrchem, kde tavící bod oxidačního povrchu je vyšší než tavící bod slitiny (např. hliník a jeho slitiny). V tomto případě je wolframová elektroda připojena na PLUS (+) pól zdroje svařovacího proudu a základní materiál na MÍNUS (-) pól. V praxi to znamená, že TIG hořák je připojen k rychlospojce + a zemnící kabel k rychlospojce -. Tato metoda vystavuje elektrodu vysokému teplu a v důsledku toho pak dochází ke značnému opotřebení elektrody. Proto je vhodné touto metodou svařovat pouze nižšími proudy.


ÚPRAVA KONCE WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY PRO STEJNOSMĚRNÝ PROUD

Funkční konec W-elektrody se brousí a leští do tvaru kuželeta s vrcholovým úhlem, který je závislý na velikosti svařovacího proudu. Doporučujeme špičku elektrody zaoblít $R = 0,4$ mm.

Svařovací proud	Úhel
do 20 A	30°
od 20 do 100 A	60° - 90°
od 100 do 200 A	90° - 120°
nad 200 A	120°

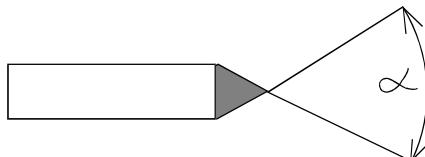

Obr. 8 - Úhel broušení konce W el.

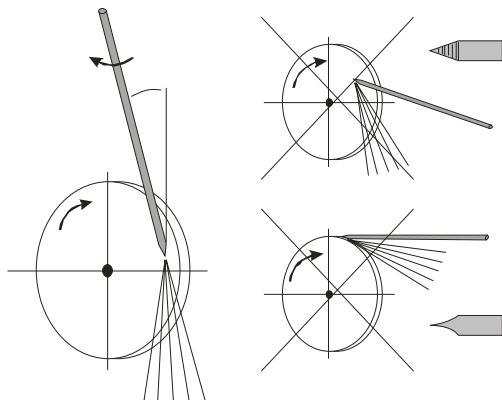

Obr. 9 - Broušení W elektrody, vlevo správně, vpravo špatně

11. ÚDRŽBA A SERVISNÍ ZKOUŠKY

Zařízení vyžaduje za normálních pracovních podmínek minimální ošetřování a údržbu. Má-li být zaručena bezchybná funkce a dlouhá provozuschopnost, je třeba dodržovat určité zásady:

1. Stroj smí otevřít pouze náš servisní pracovník nebo vyškolený odborník – elektrotechnik.
2. Příležitostně je třeba zkontrolovat stav síťové vidlice, síťového kabelu a svářecích kabelů.
3. Jednou až dvakrát do roka vyfoukat celé zařízení tlakovým vzduchem, zejména hliníkové chladící profily. Pozor na nebezpečí poškození elektronických součástek přímým zásahem stlačeného vzduchu z malé vzdálenosti!

KONTROLA PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROJE

Předepsané úkony zkoušek, postupy a požadovaná dokumentace jsou uvedeny v ČSN EN 60974-4.

12. SERVIS

POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

1. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
2. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem.
3. Záruční doba je 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.
5. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje.
6. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.

7. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.
8. Na sítovém přívodu je připojen varistor, který chrání stroj před přepětím. V případě dlouhodobějšího přepětí nebo větších napěťových rázů dochází k jeho zničení. Na tento případ poruchy se záruka nevztahuje.
9. Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura), na němž je uvedeno výrobní číslo výrobku, případně záruční list uvedený na poslední straně tohoto návodu.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

1. Záruční opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní organizace.
2. Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav.
3. Reklamací oznamte na e-mail: servis@alfain.eu nebo na tel. číslo +420 563 034 626. Provozní doba servisu je od 7:00 do 15:30 každý pracovní den.

13. LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ČR:
 Společnost ALFA IN a.s. jako výrobce uvádí na trh elektrozařízení, a proto je povinna zajistit zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.
 Společnost ALFA IN a.s. je zapsána do SEZNAMU kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. (pod evidenčním číslem výrobce 06453/19-ECZ).



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Zařízení je nutné likvidovat na místech odděleného sběru a zpětného odběru fy. EKOLAMP s.r.o. Seznam míst najeznete na <http://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist>.

Pro uživatele v zemích Evropské unie:

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

14. ZÁRUČNÍ LIST

Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura) na němž je uvedeno výrobní číslo výrobku, případně záruční list níže vyplněný oprávněným prodejcem.

Výrobní číslo:	
Den, měsíc slovy a rok prodeje:	
Razítka a podpis prodejce:	